

Dorfschule von 1061 Villars- Mendraz



Ecklisenen, Fenstergewände und alle Fensterbänke sowie die Türeinfassung aus Sandstein waren in einem sehr sanierungsbedürftigen Zustand. Alle exponierten Sandsteinelemente wurden von losem und morschem Material befreit und gründlich gereinigt, mit StoneCure 200 konsolidiert, tiefe Stellen mit BL Füllmörtel aufgefüllt und mit BL Aufbaumörtel Natur Flächenkonform fertiggestellt.



Sobald der BL Aufbaumörtel genügend trocken war, wurde die Sandsteinflächen mit BL Fix Schlämme 611, 3 x angestrichen. Bestehende Fugen zwischen den Ecklisenensteinen mit der Kante eines Karborundumsteines 1 cm tief nachgebildet mit einem stark haftenden Klebeband oben und unten der Sandstein abgedeckt und mit BL Fugenmörtel sauber ausgefugt



Die 4 Ecklisenenkapitell wurden sehr genau nach den nicht beschädigten Sandsteinprofilen bemerkenswert mit BL Aufbaumörtel nachgearbeitet.

Diese Sanierungsarbeiten wurden durch die Bauunternehmung R. Protti SA 1062 Sottens nach den Anweisungen unseres technischen Beraters Joh. Studer ausgeführt, dabei war die Schulung der Arbeiter und ein laufende Betreuung notwendig.

Ausführung Juni – November 2005